

## Proč Poolrunner APP Control přesahuje okraj?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061023 APP Control

### Možné příčiny

- Hladina vody v bazénu může být příliš vysoká.
- Vložka bazénu může být trochu drsná, což bazénový vysavač více přitahuje.

### Řešení problémů

- V případě potřeby vypusťte vodu.
- Snižte vztlak.
- Pro snížení vztlaku existuje jednoduché kutilské řešení:

### Předpokladem je:

Čistička nesmí být připojena k řídicí jednotce. Řídicí jednotka nesmí být připojena k zásuvce.

1. Stiskněte současně tlačítka ON/OFF a TIME.



2. Nyní připojte řídicí jednotku do zásuvky se stisknutými tlačítky.



LED diody se přepnou do červeného a poté do zeleného režimu.



Nakonec se rozsvítí červená kontrolka ALL. Nyní můžete tlačítka opět uvolnit.



3. 7krát stiskněte tlačítko TIME.



4. odpojte řídicí jednotku ze zásuvky.

Výkon vaší řídicí jednotky APP Control je nyní na 80 %.

**\*\*\*Nyní můžete vysavač používat jako obvykle \*\*\*.**

Označení  
Rand hinaus  
Reduzierung  
Reduzierung des Auftriebes

vom Wasser hinaus  
Wasserstand